




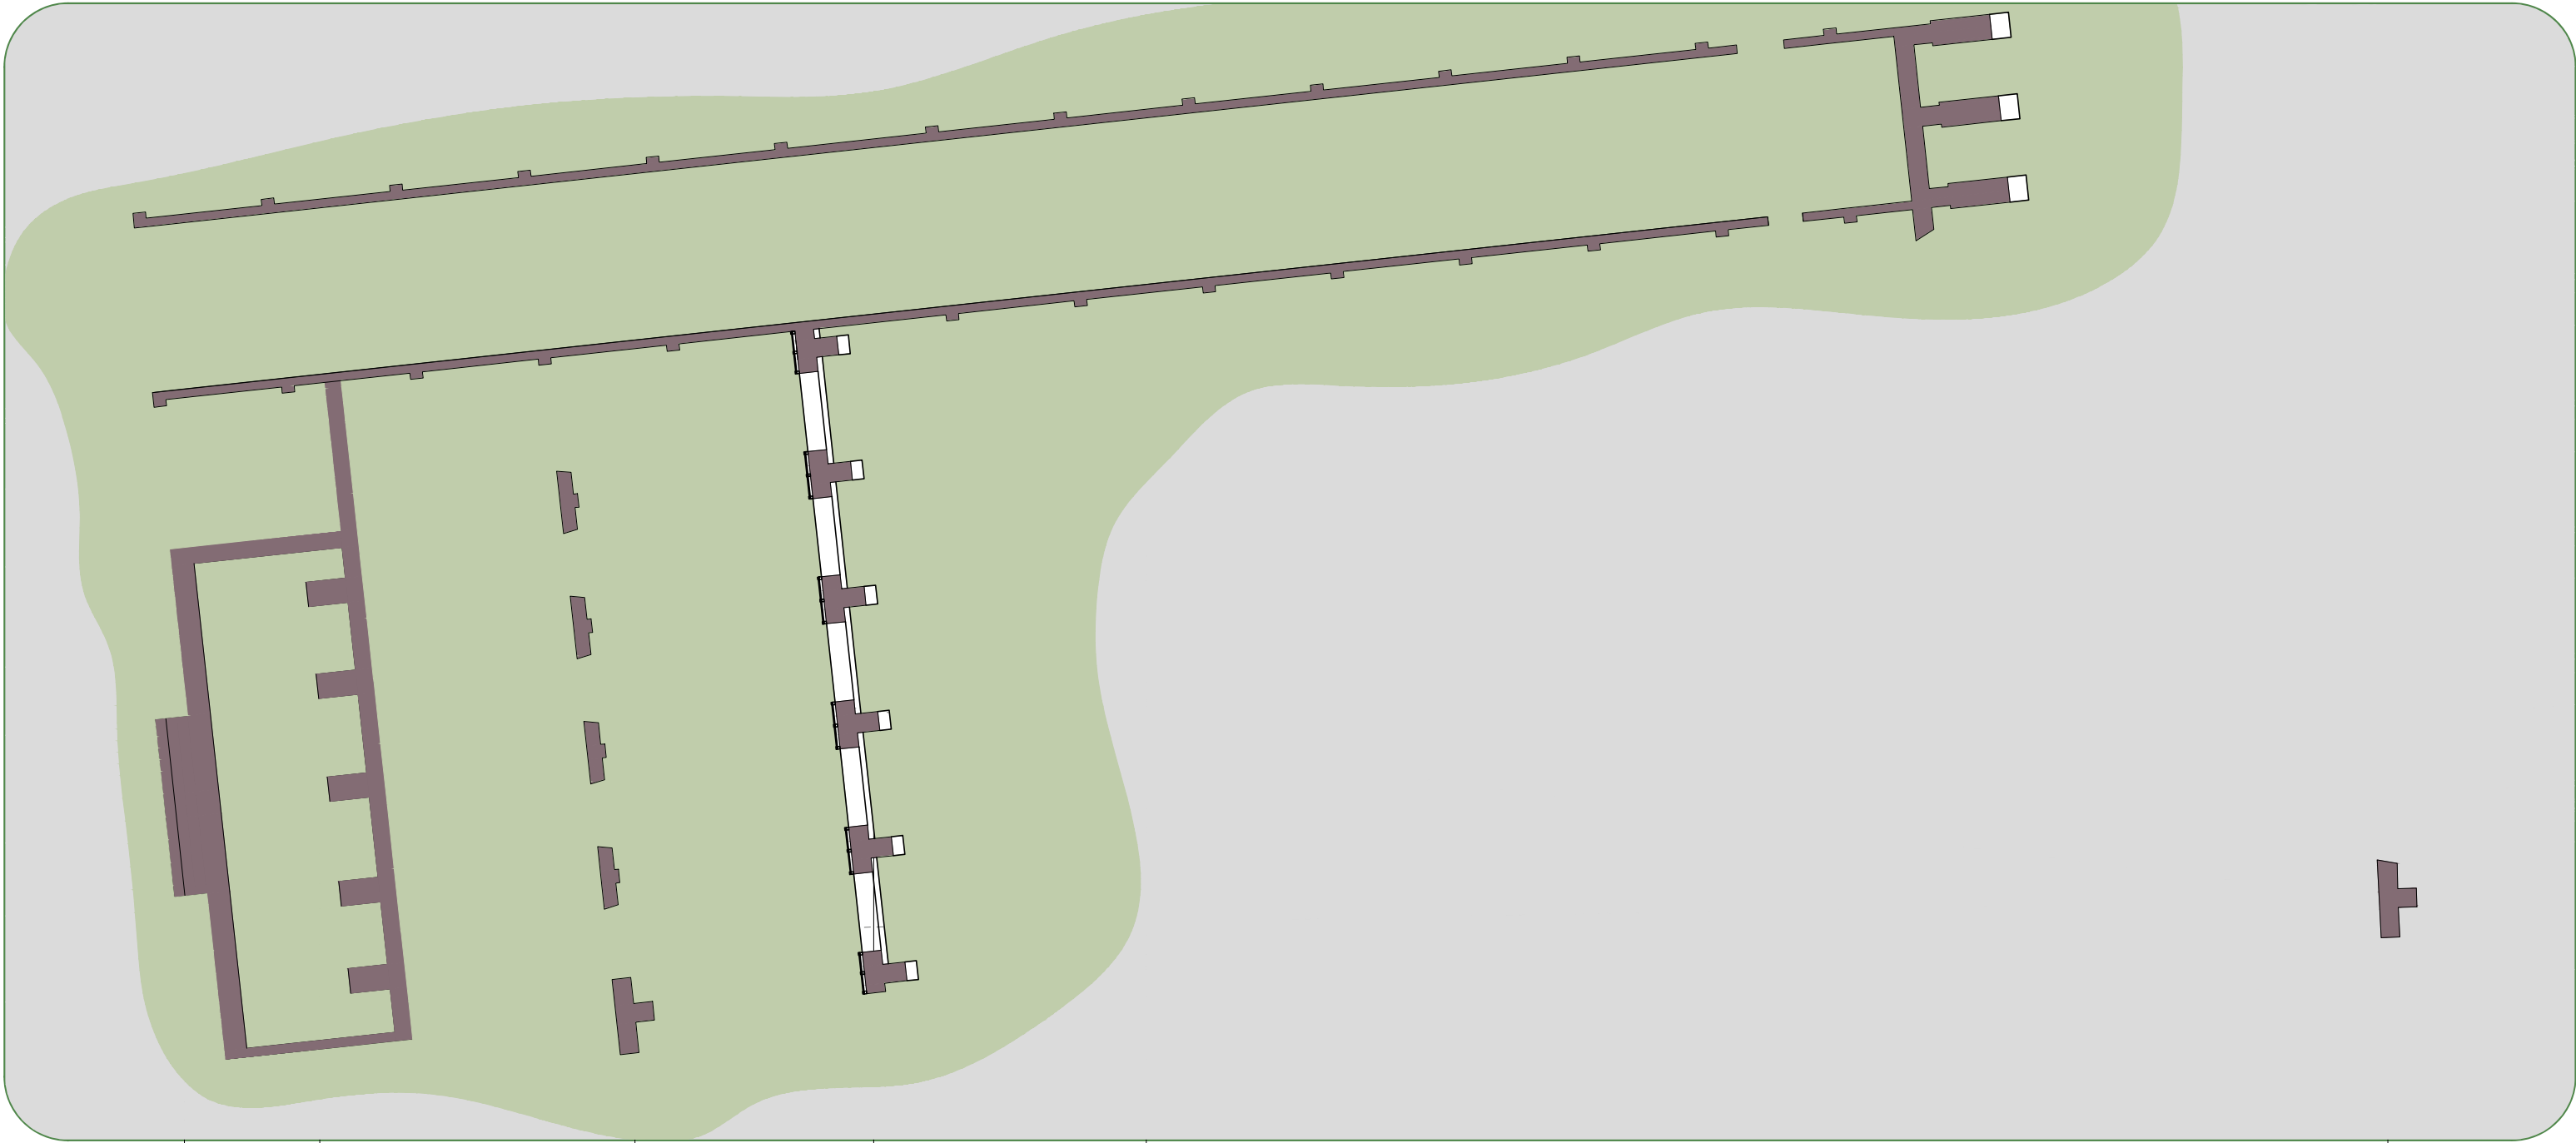


scalini di accesso
C stazione di tiro in ginocchio
terrapieno rialzato dal piano
campagna di circa 80 cm
con muratura di
contenimento
E setti in muratura
bersagli
F finestre di tiro
D stazione di tiro in piedi
campo di tiro alla pistola,
racchiusa da un corridoio
di 5.00 ml in muratura di
lunghezza circa 65 ml
G bersaglio verticale in muratura
muratura in mattoni pieni di 2,50
ml di larghezza, 5,20 ml di altezza,
0,60 ml di spessore

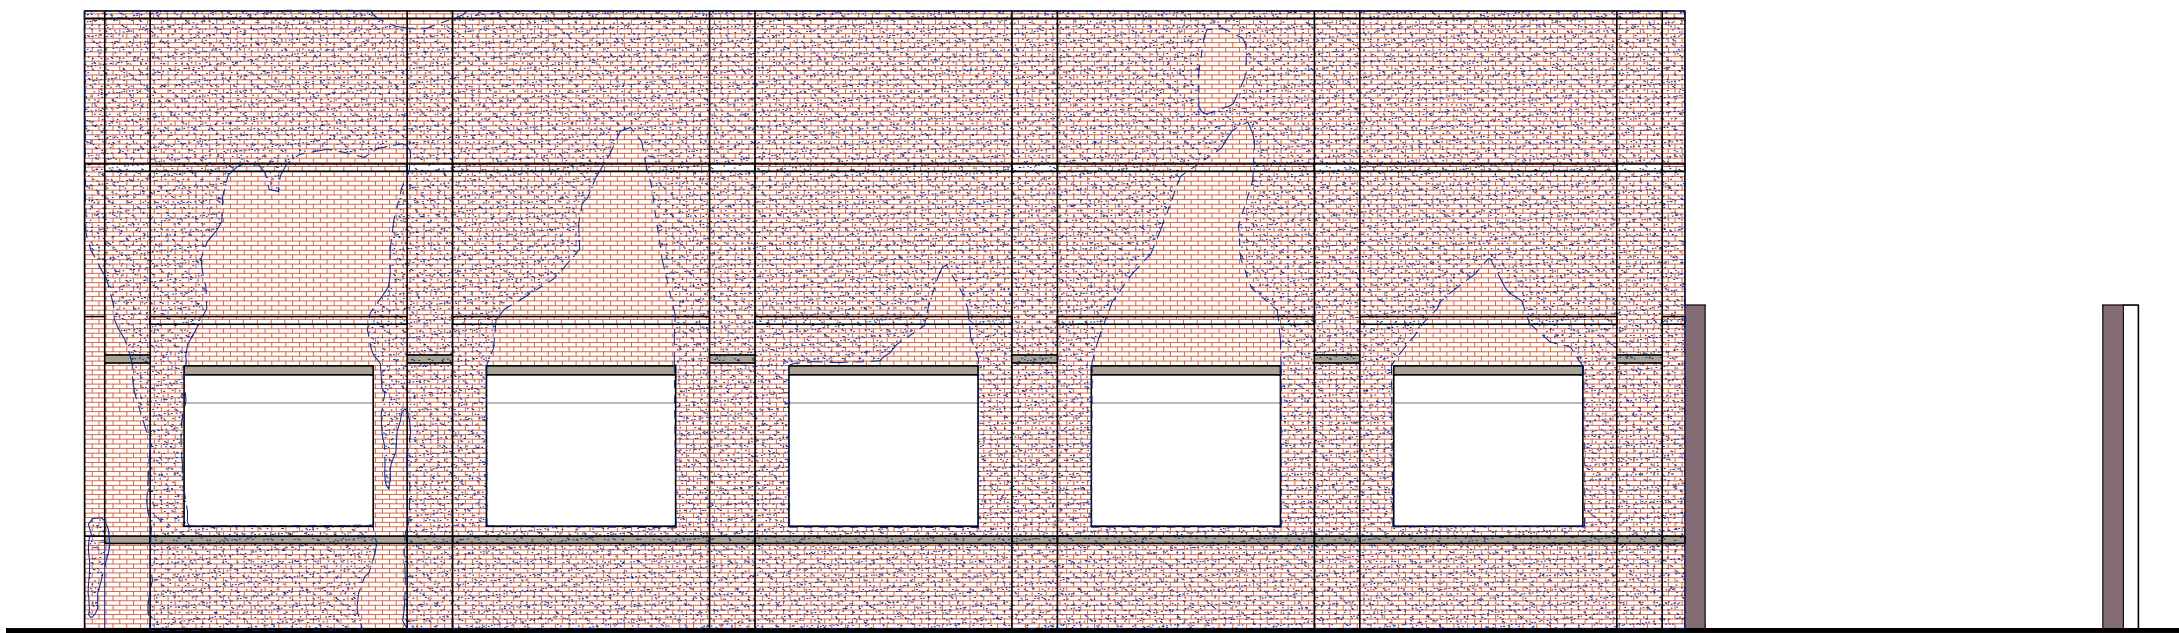


PROSPETTO EST - Scala 1:100

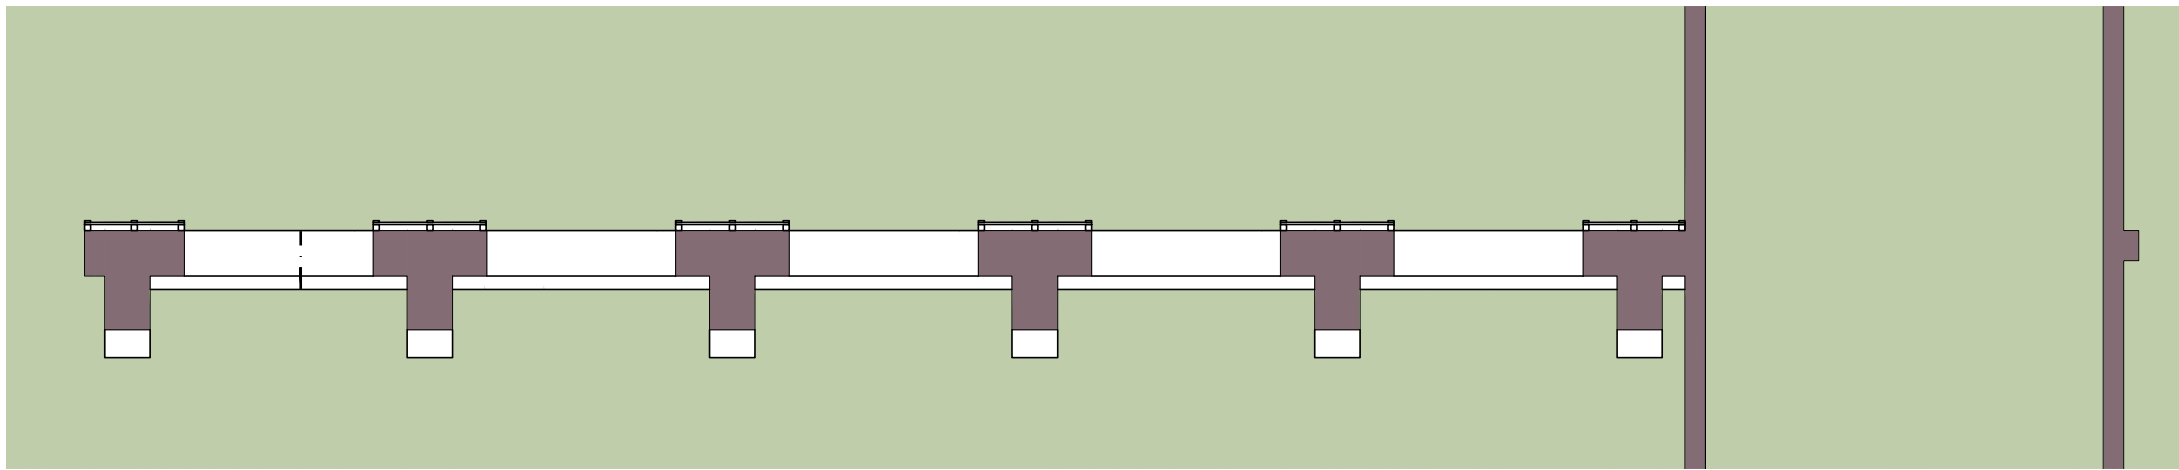


F - STRUTTURA MURARIA CON FINESTRE - Scala 1:100

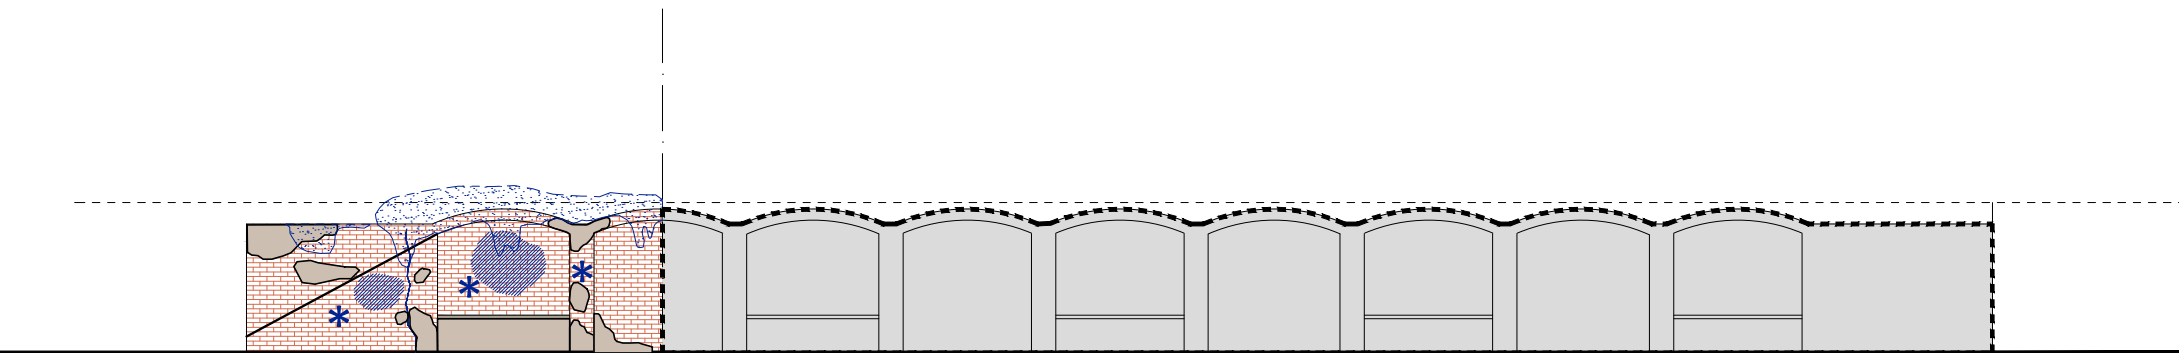


PROSPETTO EST NICCHIE SEGNAPUNTI - Scala 1:100

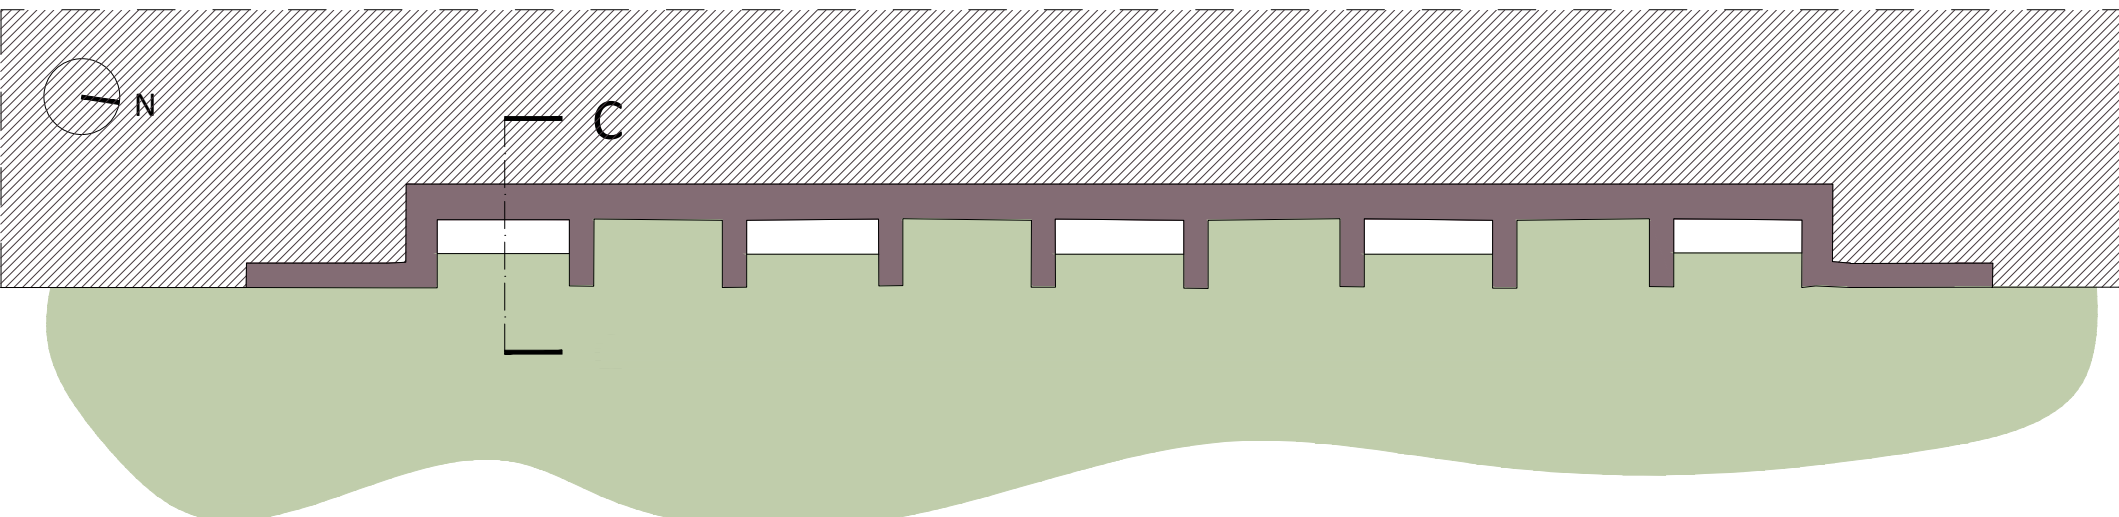


NICCHIE SEMINTERRATE SEGNAPUNTI - Scala 1:100

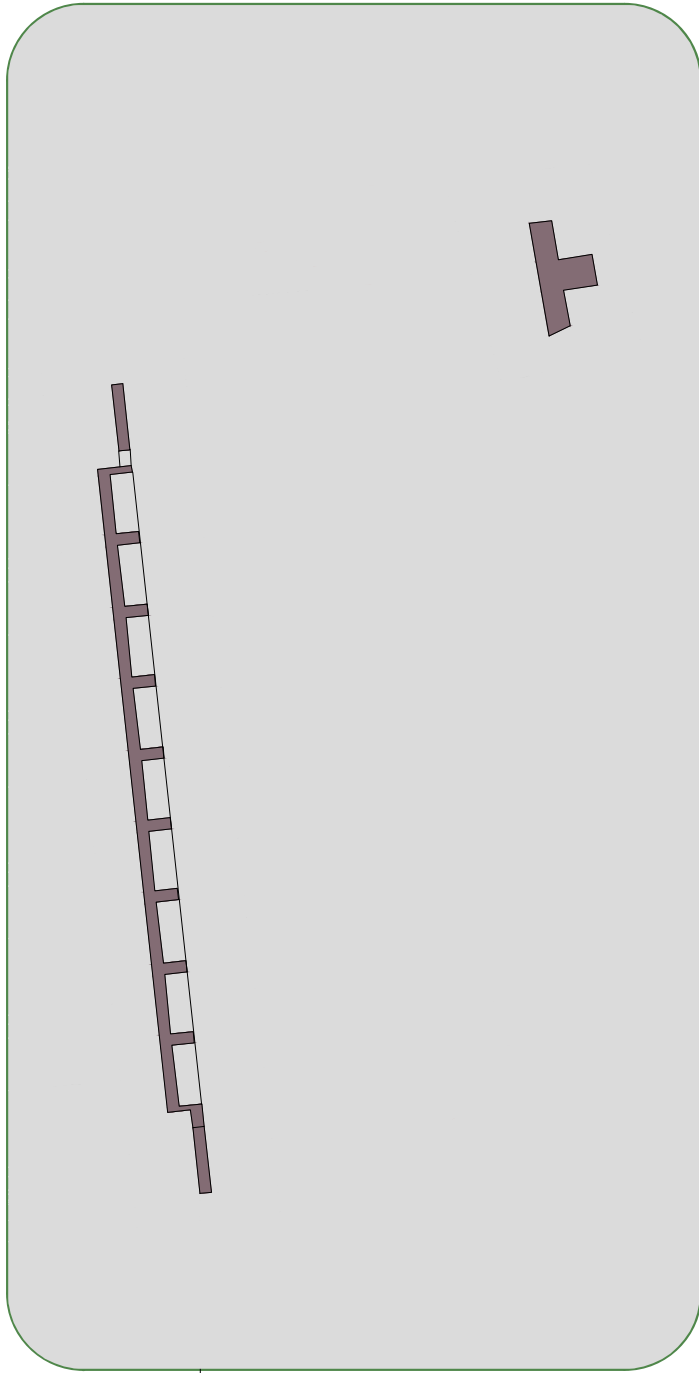


nicchie seminterate segnapunti
n. 9 nicchie in muratura parzialmente
interate accessibili con due scalini
con panche in ganghio

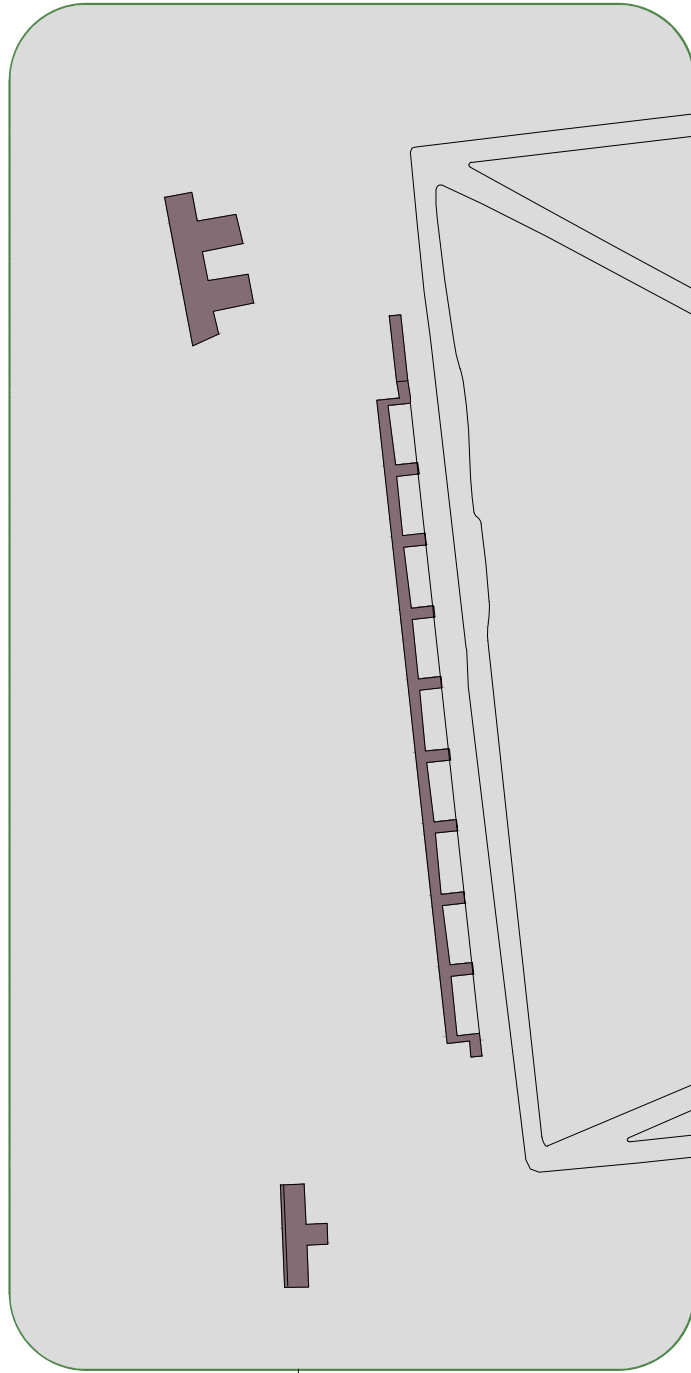

M bersaglio verticale in muratura
muratura in mattoni pieni di 2,50 ml
di larghezza, 5,20 ml di altezza, 0,60
ml di spessore

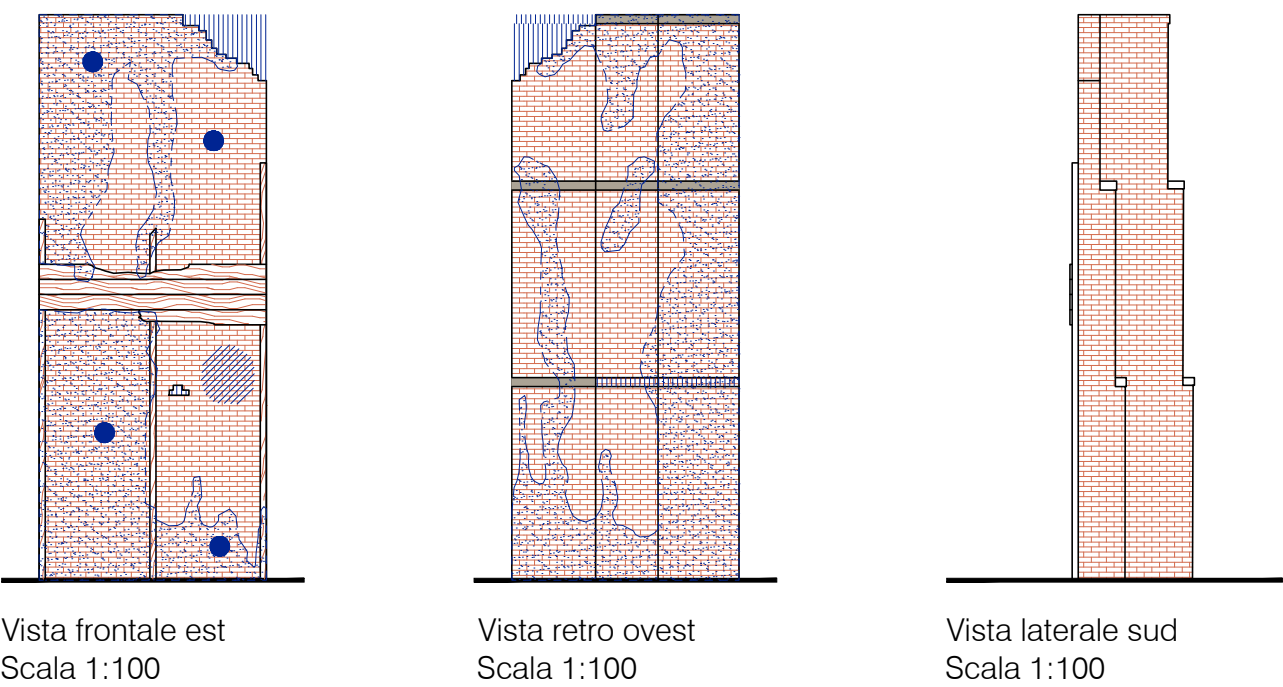


Vista frontale est
Scala 1:100
Vista retro ovest
Scala 1:100
Vista laterale sud
Scala 1:100

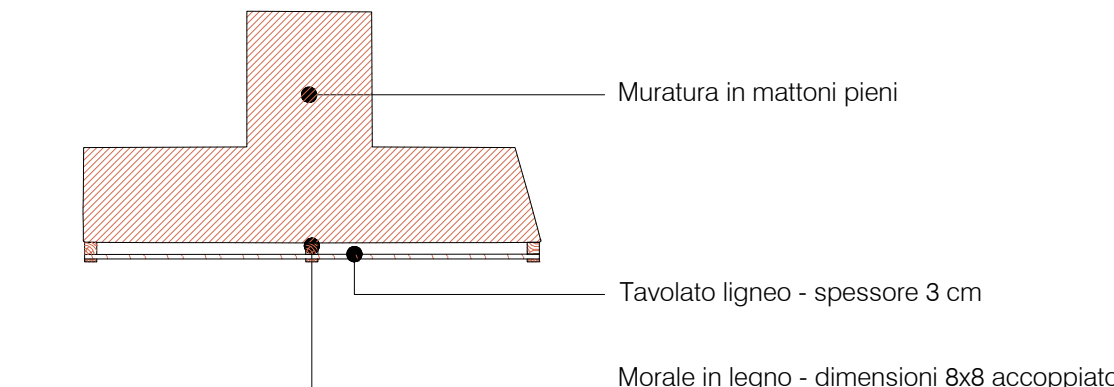

RILIEVO MATERIALI E DEGRADO


ANALISI MATERIALE

MURATURA

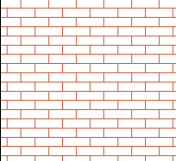


Muratura in mattoni pieni

 MATERIALE CLS




Calcestruzzo

MATERIALE LIGNEO

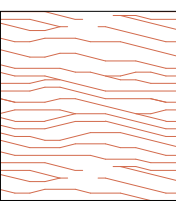

Legno

ANALISI DEL DEGRADO

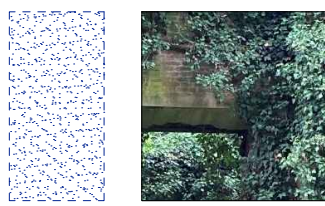

Si riscontra per quanto è possibile osservare nelle limitate porzioni a vista, diffusa presenza dei seguenti fenomeni di degrado:

- disgregazione giunti di malta
- disgregazione e fenomeni erosivi degli elementi in laterizio
- presenza di depositi prevalentemente incoerenti
- patina biologica

Si riscontra per quanto è possibile osservare nelle limitate porzioni a vista, diffusa presenza dei seguenti fenomeni di degrado:

- depositi coerenti ed incoerenti
- patina biologica

Si riscontra per quanto è possibile osservare nelle limitate porzioni a vista, diffusa presenza dei seguenti fenomeni di degrado:

- marcescenza
- patina biologica

Molti elementi lignei risultano mancanti

PRESENZA DI VEGETAZIONE



foto 1



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5

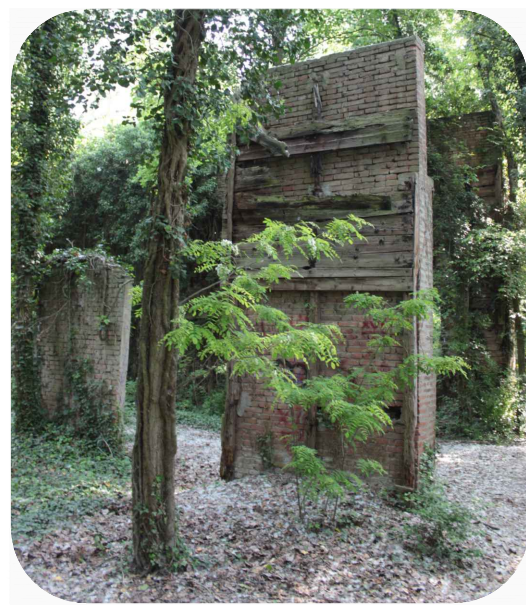


foto 6



foto 7



foto 8

INTERVENTI PROPOSTI

Rimozione vegetazione rampicante mediante taglio preliminare alla base e successiva rimozione ad essiccamento avvenuto della vegetazione superiore

Verifica elementi in fase di caduta

Rimozione vegetazione rampicante mediante taglio preliminare alla base e successiva rimozione ad essiccamento avvenuto della vegetazione superiore

Verifica elementi in fase di caduta


Ripristino cls

Rimozione vegetazione rampicante mediante taglio preliminare alla base e successiva rimozione ad essiccamento avvenuto della vegetazione superiore

Verifica elementi in fase di caduta

Rimozione delle porzioni di materiale ligneo in fase di distacco e pericoloso per l'incolumità pubblica

Consolidamento materiale ligneo in buono stato

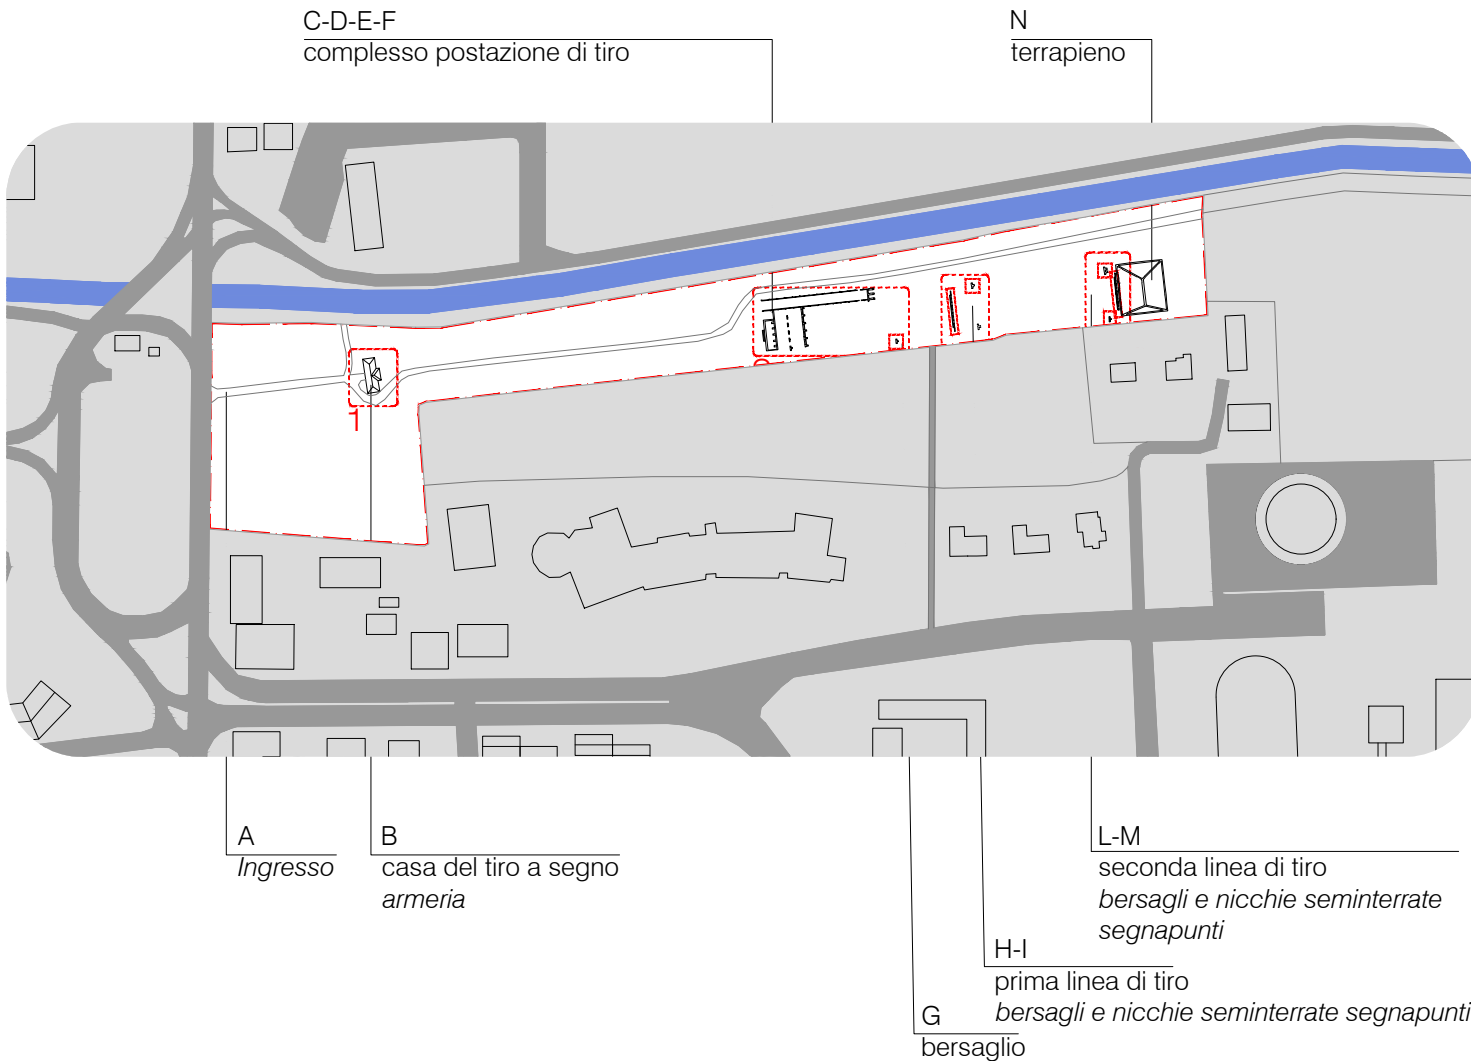

C-D-E-F
complesso postazione di tiro
N
terrapieno
A
Ingresso
B
casa del tiro a segno
armena
L-M
seconda linea di tiro
bersagli e nicchie seminterate
segnapunti
H-I
prima linea di tiro
bersagli e nicchie seminterate segnapunti
G
bersaglio



PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI ROVIGO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Programma per la valorizzazione del Parco Alexander Langer
ex Tiro a Segno in viale Porta Adige - Rovigo
per il trasferimento di beni appartenenti al Demanio statale in patrimonio comunale

Scheda Tecnica art.16 D.M. 154/2017

COMITENTE:
COMUNE DI ROVIGO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marzia Rizzi

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA:
ARCH. FEDERICO CANDIAN
STUDIO DI ARCHITETTURA
via Roma, 28 - 35022 - Anguillara Veneta (PD) - tel.049 5387261
e-mail: federico.candian@studiocandian.it
mail pec: federico.candian@studiodipaci.it
Arch. Federico Candian



COLLABORATORI:
Arch. Lucia Sacchetto
Arch. Francesco De Giuli

PROPRIETÀ RISERVATA DELLO STUDIO TECNICO CANDIAN-E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE, ANCHE PARZIALE, DEL PRESENTE ELABORATO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA